

- ◇キーの押し方
- 短く押す(2秒未満)
 - 長く押す(2秒以上)



MODE

- パラメータ設定モード
- 測定モード
- 設定終了

DATA ON-OFF

- 電源 ON
- データ出力(外部機器接続時)
- データホールド(外部機器未接続時)
- 電源 OFF

SET

- ABSモード(プリセット) ↔ INCモード(ゼロセット)
- プリセット(ABS) ゼロセット(INC)

カウント方向切換え

MODE → d/r. → MODE

SET → 正方向 / 逆方向

公差判定機能設定

MODE → tol. → MODE

SET → OFF / ON(通常) / ON(拡大)

※最小表示量切換え

MODE → res → MODE

SET → 0.001mm / 0.01mm

※0.001mm機種のみ

演算機能設定

MODE → CAL. → MODE

SET → OFF / ON → 演算係数設定へ取扱説明書を参照

ファンクションロック設定

MODE → Fn-Loc → MODE

SET → OFF / ON

上限値設定

SET → +000000 → SET

公差変更 / プリセット値変更

MODE → 符号選択

SET → 桁移動

MODE → 数値選択

SET → 公差設定 / プリセット値設定

下限値設定

SET → +000000 → SET

設定完了

設定方法は上限値設定と同じです。

- 画面内で設定を中断するにはMODEを長く押しして下さい。1つ前の状態に戻ります。同じ操作を繰り返すことで測定モードまで戻れます。
- 電池を入れ直す事で全設定のクリアが出来ます。

◇画面マークの意味

▼	逆カウント中 逆方向にカウントしています
Ax	演算機能実行中。表示値は「演算係数 × スピンドル移動量」です
🔒	ファンクションロック 操作内容が限定されています。